

## Dessautage cintreuse d'établi

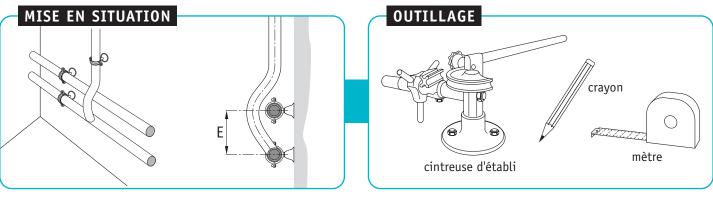


La méthode proposée convient pour un obstacle du diamètre 12 au 22.




1 Tracer l'entraxe E sur le tube.

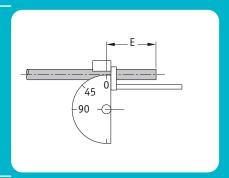




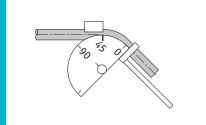

**3** Cintrer régulièrement et sans à-coups jusqu'au repère **45°**.

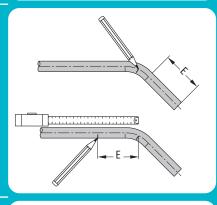

- 4 Tracer le milieu du coude.
- 5 Tracer de nouveau l'entraxe E à partir de ce trait.

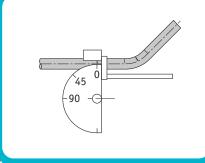

- 6 Positionner le tube dans la cintreuse, la partie coudée dans le crochet.
- 7 Aligner le dernier tracé en face du repère 0° de la cintreuse.











## Dessautage cintreuse d'établi (suite)

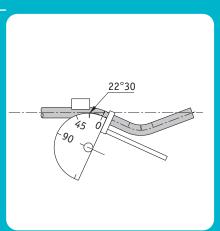

- 8 Cintrer jusqu'à 22°30 (milieu entre le repère 0°et 45°).
- **9** Ajuster afin que l'extrémité du tube soit alignée avec l'axe du tube.






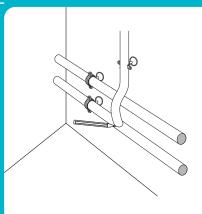



**10** Positionner le dessautage et tracer le diamètre extérieur du tube.



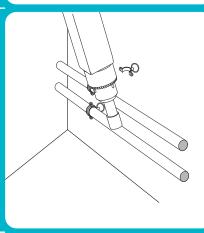

11 Réaliser le piquage (voir fiche N°16).

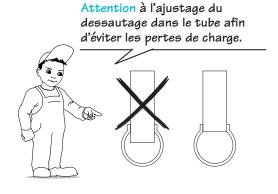

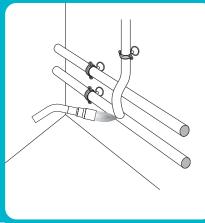

12 Nettoyer, assembler et braser.



